







Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS
Laje apartamentos modelo - 303		Liberação do Forro	Tratamento do aço e proteção com argamassa cimento e areia
Box apartamentos		Mureta do Box concretada in Loco	Preparar superfícies para receber a Impermeabilização
Secada de acesso aos pavimentos		Mapeamento e regularização dos degraus da escada	Adequação dos níveis e tamanhos de degraus

Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria: 11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÇÕES PROPOSTAS
Entrada do acesso a clientes no apto Decorado		Caminho do acesso ao apto decorado já concretado e sendo executado o guarda corpo.	Executar caminho com fechamento superior protegendo assim o acesso de algum material ou sujeira que possa cair da torre
Mural Sala do Mestre		Mural de comunicação entre planejamento e obra sendo utilizado	Forrar o mural para utilização de uma boa e limpa comunicação visual entre o planejamento e a obra
Salas comerciais		Corte horizontal em praticamente toda a parede para a instalação da tubulação elétrica embutida	Inclinar o corte da parede para não cortar um gomo do tijolo em toda a extensão da parede fazendo com que se diminua a seção da mesma. Inclusive de ao mesmo caso acontecer na sala ao lado e existir apenas uma parede de divisa entre elas.

Relatório Vistoria Obra – Semana 8

Empreendimento: Residencial Platinum		Data da Vistoria:11/05/18	
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria	
Engenheiro Responsável: Engº Maurício Pedroso/Rodrigo Beltrame			
LOCAL	FOTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	ACÕES PROPOSTAS
Coberturas salas comerciais		Pontalete de fixação da cobertura metálica da sala comercial muito frágil	Reforçar pontaletes de fixação da cobertura com a prede de divisa das lojas. Sugere-se colocar um pilarete metálico nestes fixações.